


台灣中油股份有限公司

大林石化油品儲運中心

41 座常壓儲槽興建統包工程

110 年第一次施工階段生態保育措施
監測評估成果摘述

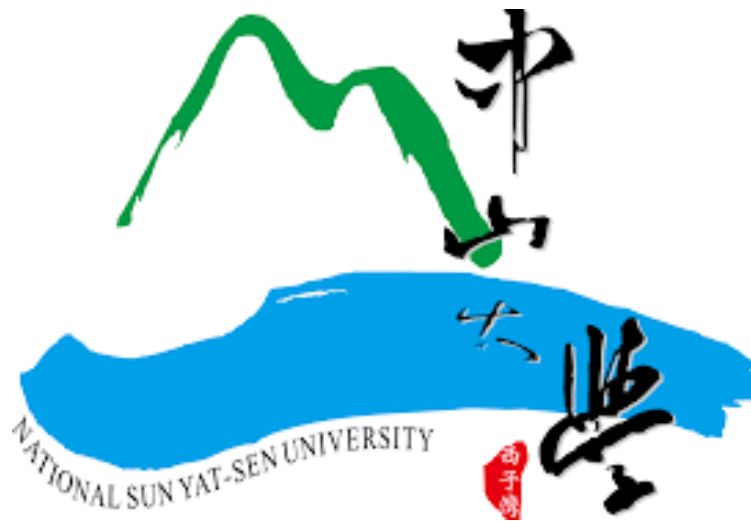

主辦機關：中鼎工程股份有限公司



承攬廠商：國立中山大學/環境工程所

執行期間：110 年 02 月 22 日起至 113 年 12 月 13 日止

中華民國 110 年 09 月 印製

目錄

0

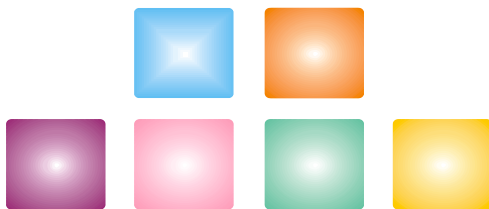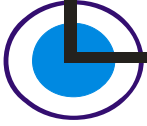

目 錄

	<u>頁次</u>
第一章 計畫概述	1-1
1.1 計畫緣起	1-1
1.2 工作內容	1-1
第二章 施工階段生態檢核監測成果	2-1
2.1 工程現況	2-1
2.2 公共工程生態檢核自評表	2-2
2.3 文獻資料蒐集	2-5
2.4 生態勘查成果	2-6
2.5 保全對象及關注物種確認	2-8
2.6 生態保育措施	2-9
2.7 生態關注區域圖	2-10
第三章 成果分析及探討	3-1
第四章 工作執行進度	4-1
 附件	
附件一 公共工程生態檢核自評表	
附件二 生態調查名錄	
附件三 自主檢查表	
附件四 現勘紀錄表	
附件五 現場調查及物種紀錄照	
附件六 參考文獻	



表 目 錄

	<u>頁次</u>
表 2.2-1 本計畫現階段公共工程生態檢核自評表	2-2
表 2.3-1 文獻資料摘要	2-5
表 2.4-1 生態調查成果摘要表	2-6
表 2.4-2 植物屬性統計表	2-7
表 2.6-1 生態保育措施與執行狀況	2-9
表 3-1 陸域植物歷次調查比較	3-1
表 3-2 鳥類歷次調查比較	3-2
表 3-3 兩棲類歷次調查比較	3-3
表 3-4 爬蟲類歷次調查比較	3-3
表 3-5 蝴蝶類歷次調查比較	3-5
表 3-6 蜻蛉類歷次調查比較	3-5
表 4-1 工作預定進度表	4-2

圖 目 錄

	<u>頁次</u>
圖 2.1-1 大林石化油品儲運中心分區圖.....	2-1
圖 2.1-2 現場狀況圖	2-2
圖 2.5-1 保育類燕鴿發現位置示意圖	2-8
圖 2.7-1 關注區域圖	2-11
圖 3-1 陸域植物歷次調查比較圖	3-2
圖 3-2 鳥類歷次調查比較圖	3-3
圖 3-3 兩棲類歷次調查比較圖.....	3-4
圖 3-4 爬蟲類歷次調查比較圖.....	3-4
圖 3-5 蝴蝶類歷次調查比較圖.....	3-5
圖 3-6 蜻蛉類歷次調查比較圖.....	3-6

計畫概述 **1**

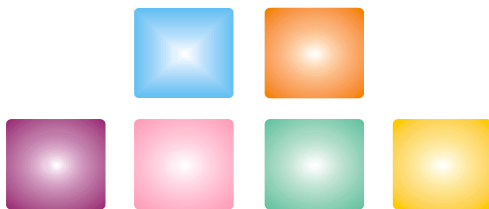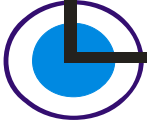

第一章 計畫概述

1.1 計畫緣起

為落實生態工程永續發展之理念，藉由了解當地環境生態特性、生物棲地或生態敏感區位等，適度運用迴避、縮小、減輕、補償等保育措施，納為相關工程設計理念，以降低工程對環境生態的衝擊。台灣中油股份有限公司依據行政院公共工程委員會 106 年 4 月 25 日工程技字第 100600124400 號函頒「公共工程生態檢核機制」及 108 年 5 月 10 日工程技字第 1080200380 號函修正之「公共工程生態檢核機制注意事項」、經濟部 109 年 3 月 6 日經授營字第 10920355800 號函，訂定「台灣中油股份有限公司生態檢核落實執行計畫」，以落實生態檢核計畫。

台灣中油股份有限公司秉持改善施工時所造成生態環境破壞重點目標，期望能於施工前及施工期間掌握當地環境情況，並避免於工程進行時，有不慎影響週遭環境之情事，特辦理「大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議」（以下簡稱本計畫）。本計畫將配合工程生命週期辦理生態檢核作業，包含生態背景人員專業參與、基本資料蒐集、生態調查、生態保育對策、公眾參與及資訊公開等。

1.2 工作內容

依據「公共工程生態檢核注意事項」及「台灣中油股份有限公司生態檢核落實執行計畫」，生態檢核執行配合工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工與維護管理等五階段，各階段所需進行之生態檢核作業重點分述如后。

一、工程計畫核定階段

以環境永續為出發點，評估計畫可行性、需求性及對生態環境衝擊程度，決定採不開發方案或可行工程計畫方案。

二、規劃階段

評估潛在生態課題、確認工程範圍及周邊環境生態議題與保全對象，並研擬符合迴避、縮小、減輕及補償之生態保育對策，提出工程配置方案。

三、設計階段

根據規劃階段研議之生態保育對策，完成細部設計，並根據生態保育措

施，提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原則及生態保育措施自主檢查表。

四、施工階段

落實規劃設計階段擬定之生態友善原則與對策，確保生態保全對象、生態關注區域不受破壞與環境妥善復原，並將生態保育措施納入施工計畫書內。


五、維護管理階段

定期評估工程範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效。

本計畫依契約規定，應於工程核定、規劃設計、施工與維護管理等五階段執行生態檢核作業，內容包含施工階段每年至少辦理 2 次以上之生態保育措施監測評估(半年一次)、辦理教育訓練或資訊推廣、設計(規劃)及施工階段至少各辦理 1 場次之說明會、提交規劃設計階段、施工段及完工階段生態檢核成果報告書等。依上述規定，本計畫已於 110 年 6 月 29 日辦理 110 年第一次施工階段生態保育措施生態評估，相關成果說明如后。

施工階段生態檢核監測成果

2

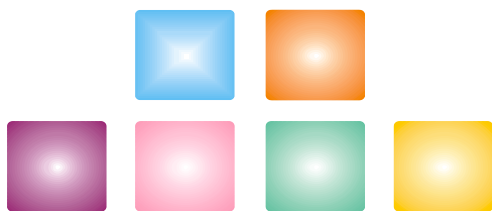

第二章 施工階段生態檢核生態勘查成果

2.1 工程現況

本工區位於大林石化油品儲運中心第三區，分區圖詳圖 2.1-1，主要工程內容為 41 座油槽(3 座 5000 公秉、8 座 3000 公秉、8 座 2400 公秉、12 座 1500 公秉、10 座 1200 公秉)、土木、轉機、儀電、管線、消防等工程之細部設計、採購及供料、建造及安裝、試車前準備工作及試車協助，各項設置及操作許可(證照)、採購、供料、建造、安裝、檢驗及申辦各式證照等工作。工程已於 110 年 2 月 22 日開工，截至 110 年 8 月底進度為 7.14%，預計 113 年 6 月 13 日完工，目前正辦理臨時辦公室及倉庫建置、CCTV 系統檢查及調整、臨時電源配設、基樁材料進場打樁、逕流廢水截水溝施工。現地為填海造陸地，為礫石鋪設而成的底質環境，經過前期施工整地後多呈現裸露地，有部分植物開始生長，其中多為低矮草本植物為主，本次現勘調查前因連日大雨後，現地有部分區域有積水之情況，施工單位已挖設坑溝以機具進行排水，另於現勘調查時發現有 III 級保育類動物燕鴿在工區範圍內繁殖的情況，施工單位應迴避，避免對燕鴿繁殖產生干擾，現場環境狀況如圖 2.1-2。



圖 2.1-1 大林石化油品儲運中心分區圖



圖 2.1-2 現場狀況圖(110 年 6 月)

2.2 公共工程生態檢核自評表

依據公共工程生態檢核注意事項之規定，工程主辦機關應填具公共工程生態檢核自評表，並檢附生態檢核工作所辦理之生態調查、評析、現場勘查及保育對策研擬等過程及結果之文件紀錄。截至 8 月底，本計畫已完成規劃、設計及施工階段之自評表，後續依工程進度進行滾動式更新，詳如表 2.2-1。

表 2.2-1 本計畫現階段公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫/大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程		
	設計單位	中鼎工程股份有限公司	監造廠商	台灣中油股份有限公司興建工程處
	主辦機關	台灣中油股份有限公司	營造廠商	中鼎工程股份有限公司 俊鼎機械廠(股)公司
	基地位置	地點：高雄市小港區 TWD97 座標 X：179348,Y：2491691	工程預算/經費 (千元)	4,930,890
	工程目的	本工程 41 座儲槽完成後，可透過鄰近三區之 4 座碼頭：S8(320m)及 S9~11(245m/each)進行油品輸入輸出貿易買賣。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>工業區</u>		
	工程概要	工作範圍含 41 座常壓油槽(3 座 5000 公秉、8 座 3000 公秉、8 座 2400 公秉、12 座 1500 公秉、10 座 1200 公秉)、土木、轉機、儀電、管線、消防等工程之細部設計、採購及供料、建造及安裝、試車前準備工作及試車協助，各項設置及操作許可(證照)、採購、供料、建造、安裝、檢驗及申辦各式證照等工作。		

	預期效益	提供本公司前鎮儲運所儲運設施之搬遷使用，解決舊港區石化油品儲運業者搬遷安置需求，亦可做為本公司未來石化運籌中心之重要基地，擴建石化運籌中心成為進出口基地，對台灣地區石化產業上、中、下游之間的供需缺口，能提供進/出口來補足的管道，延續產業命脈，建設最新現代化貨櫃中心吸引航商進駐及大型貨櫃船停靠，以確立亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位，並能幫助本公司由一個國內石化原料生產供應者的角色，轉型成為亞洲區域石化原料與產品之供需調節、物流集散與貿易流通的市場領導者。	
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定階段	提報核定期間：106 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日		
	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ■是 □否
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位：□法定自然保護區、■一般區 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。)
		關注物種及重要棲地	1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ■是 燕鴿 □否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ □是 ■否
	三、生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ■是 □否
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ ■是 □否
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ ■是 □否
	四、民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ □是 ■否
	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ □是 ■否
	規劃階段	規劃期間：110 年 02 月 22 日至 111 年 02 月 03 日	
一、專業參與		生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否
二、		生態環境及	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料？

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議

	基本資料 蒐集調查	議題	<p>■是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	三、 生態保育 對策	調查評析、生態 保育方案	<p>是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	四、 民眾參與	規劃說明會	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?</p> <p>■是：<u>110/8/31 鳥會</u> <input type="checkbox"/>否</p>
	五、 資訊公開	規劃資訊公開	<p>是否主動將規劃內容之資訊公開?</p> <p>■是：https://www.cpc.com.tw/cl.aspx?n=3061 <input type="checkbox"/>否</p>
設計階段	設計期間：110 年 02 月 22 日至 111 年 02 月 03 日		
	一、 專業參與	生態背景及工程 專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	二、 設計成果	生態保育措施及 工程方案	<p>是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	三、 資訊公開	設計資訊公開	<p>是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開?</p> <p>■是：https://www.cpc.com.tw/cl.aspx?n=3061 <input type="checkbox"/>否</p>
施工階段	施工期間：110 年 02 月 22 日至 113 年 06 月 13 日		
	一、 專業參與	生態背景及工程 專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	二、 生態保育 措施	施工廠商	<p>1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
		施工計畫書	<p>施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p>
	生態保育品質管 理措施	<p>1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效?</p> <p>■是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導?</p>	

			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達節點。
	三、 民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達公告節點。
	四、 資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達公告節點。
維護管理階段	一、 生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、 資訊公開	監測、評估資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2.3 文獻資料蒐集

本計畫蒐集工區鄰近之生態調查報告，包含南星計畫自由貿易港區、高雄港洲際貨櫃中心、高屏溪及鳳山水庫，並搜尋台灣生物多樣性網絡之觀測紀錄，文獻資料中共記錄有瀕臨絕種保育類白尾海鷗、遊隼 2 種，珍貴稀有野生動物唐白鷺、小燕鷗、台灣畫眉、松雀鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、東方澤鷺、蒼鷹、東方蜂鷹、赤腹鷹、灰面鵟鷹、燕隼、紅隼、魚鷹、水雉、八色鳥、野鷗、八哥等 18 種，其他應予保育之野生動物紅尾伯勞及燕鴿 2 種，另有紅皮書記載國家極度瀕危 (NCR) 等級蘭嶼羅漢松 1 種，國家易危 (NVU) 等級象牙樹及燕鴿 2 種，國家接近受脅 (NNT) 等級 1 種為赤腹鷹，其餘物種彙整如表 2.3-1。

表 2.3-1 文獻資料摘要

(1)南星土地開發計畫—自由貿易港區第一期環境監測計畫 (108 年第 1 季)	
動物	保育類記錄其他應予保育之野生動物紅尾伯勞 1 種
植物	稀有植物記錄象牙樹與蘭嶼羅漢松 2 種
(2)南星土地開發計畫-自由貿易港區第二期環境影響說明書 (103 年)	
動物	保育類記錄珍貴稀有野生動物松雀鷹 1 種，其他應予保育之野生動物紅尾伯勞 1 種
植物	稀有植物為象牙樹
(3)高雄港務洲際貨櫃中心長程計畫-環境影響說明書 (93 年)	
動物	保育類記錄其他應予保育之野生動物紅尾伯勞 1 種
(4)高屏溪第二次河川情勢調查 (101 年)	
動物	高屏溪主流流域-雙園大橋樣站的保育類記錄珍貴稀有野生動物紅隼 1 種，其他

	應予保育之野生動物紅尾伯勞 1 種
(5)鳳山水庫暫定重要濕地分析報告書 (106 年)	
動物	保育類紀錄瀕臨絕種保育類白尾海鷗、遊隼 2 種，珍貴稀有保育類灰面鷲、赤腹鷹、紅隼、燕隼、魚鷹、蜂鷲、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、台灣松雀鷹等 20 種。
(6)台灣重要野鳥棲地手冊第二版-鳳山水庫(104 年)	
動物	保育類紀錄瀕臨絕種保育類白尾海鷗、遊隼 2 種；保育類記錄珍貴稀有野生動物唐白鷲、小燕鷗、台灣畫眉、松雀鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、東方澤鷲、蒼鷹、東方蜂鷲、赤腹鷹、灰面鷲鷹、燕隼、紅隼、魚鷹、水雉、八色鳥、野鷗、八哥 18 種；其他應予保育之野生動物紅尾伯勞 1 種
(7)台灣生物多樣性網絡	
動物	保育類記錄珍貴稀有野生動物日本松雀鷹、赤腹鷹、鳳頭蒼鷹、灰面鷲鷹、黑翅鷲、野鷗、遊隼、紅隼等 8 種，其他應予保育之野生動物燕鴿及紅尾伯勞 2 種

2.4 生態勘查成果

本團隊於 110 年 6 月 29 日進行一次生態現勘調查，調查範圍內有植物 (10 科 23 種)、鳥類 (9 科 10 種)、兩棲類 (1 科 1 種)、爬蟲類 (1 科 1 種)、蝴蝶類 (2 科 4 種)、蜻蛉類 (1 科 1 種)，未調查到哺乳類。所調查到的物種多屬於平地常見的種類，沒有「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」所載珍貴稀有植物。生態調查名錄如附件二，調查成果摘要如表 2.4-1。

表 2.4-1 生態調查成果摘要表

項目	110 年 6 月 29 日								
	調查結果統計		特有種	特有亞種	外來種	稀有種	保育類		
	科	種					I	II	III
植物	10	23	0	0	15	0	0	0	0
哺乳類	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥類	9	10	0	0	1	0	0	0	0
兩棲類	1	1	0	0	0	0	0	0	0
爬蟲類	1	1	0	0	0	0	0	0	0
蝴蝶類	2	4	0	0	0	0	0	0	0
蜻蛉類	1	1	0	0	0	0	0	0	0

註：保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日以農林務字第 1071702243A 號公告。

一、陸域植物

本次共記錄 10 科 23 屬 23 種維管束植物，無蕨類植物及裸子植物，單子葉植物有 2 科 6 屬 6 種，其中禾本科佔 5 種最多，雙子葉植物有 8 科 17

屬 17 種，莧科 5 種次最多，豆科 4 種次之。以植物原生別來看的話，原生植物有 7 種，佔比例 30.4%，歸化植物計有 15 種最高，佔所有植物 65.2%，栽培植物有 1 種，佔所有植物比例 4.3%，無特有植物。工區範圍內草本植物計有 18 種佔 78.2%最高，藤本植物僅有 3 種，佔所有植物 13%次之，喬木有 2 種，佔比例 8.7%，無灌木植物，植物屬性統計表型表 2.4-2。本次調查範圍內沒有「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」所載珍貴稀有植物。大林中油石化儲運中心範圍現地為填海造陸，且已經過整地，故現地無大型植物，植被以草本植為主，如混生銀合歡及數棵小葉欖仁。

表 2.4-2 植物屬性統計表

類群	科	屬	種	特有	原生	歸化	栽培	喬木	灌木	藤本	草本
蕨類植物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
裸子植物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
單子葉植物	2	6	6	0	5	1	0	0	0	0	6
雙子葉植物	8	17	17	0	2	14	1	2	0	3	12
合計	10	23	23	0	7	15	1	2	0	3	18

二、哺乳類

本次調查未發現任何哺乳類。

三、鳥類

本次調查共記錄鳥類 9 科 10 種 113 隻次，調查到的物種之中，東方環頸鴿共 37 隻次，佔總隻次 32.74%，燕鴿次之，共 29 隻，佔總隻次 25.66%。調查範圍環境呈現裸露地及低矮草本植物為主，故缺乏多數鳥類利用之棲地，僅有少數使用裸荒地的鳥類利用此環境。

四、兩棲類

本次調查記錄兩棲類 1 科 1 種 2 隻次，調查到的物種為澤蛙的變態小蛙，推測為利用大雨後積水的裸露地繁殖。

五、爬蟲類

本次調查記錄爬蟲類 1 科 1 種 3 隻次，調查到的物種為疣尾蝎虎 1 種，出現在施工告示牌及施工圍網等人工建物周邊。

六、蝴蝶類

本次調查共記錄蝶類 3 科 4 種 32 隻次，其中以灰蝶科及粉蝶科為主，

活動於裸荒地上的草本植物周邊。

七、蜻蛉類

本次調查記錄蜻蛉類 1 科 1 種 25 隻次，調查到的物種薄翅蜻蜓 1 種。

2.5 保全對象及關注物種確認

一、保育對象

本次調查無生態保全對象。

二、關注物種

本計畫以夏候鳥燕鴿（Ⅲ）作為關注物種，現勘調查的時間恰為燕鴿來台滯留的繁殖季（4~7 月），調查人員也在調查過程中發現有 29 隻次的燕鴿成鳥在第三區範圍的裸露地上活動（圖 2.5-1），並且可以觀察到牠們展示擬傷的行為，顯示該區域中可能已有窩巢或雛鳥存在，調查人員並未能在調查中發現有窩巢或雛鳥的蹤跡。發現有燕鴿活動的第三區範圍目前還沒有工程的施作項目，因此，這些燕鴿暫時不會受到工程干擾的威脅。



圖 2.5-1 保育類燕鴿發現位置示意圖

2.6 生態保育措施

生態保全對象及生態保育措施共 6 項目，其中包含施工路線規劃、地表逕流水處理、施工機具妥適保養維護、透水鋪面、種植原生種濱海植物及綠帶規劃。執行狀況如表 2.6-1，填報之完整施工階段自主檢查表如附件三。

表 2.6-1 生態保育措施與執行狀況

生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(110.08)
生態保全對象	迴避-迴避燕鴿利用的裸露地：燕鴿可能利用計畫範圍內的裸露地，若有記錄繁殖情形應予以標示，並禁止人員及機具出入。施工動線應妥適規劃，車輛進出動線，建議迴避燕鴿常出現利用的裸露地區域	圈圍警示防止機具人員進入	
生態友善措施	減輕-施工機具使用低噪音之工法及機具設備。考量環境噪音影響，納入噪音限值，以減少設備營運時，噪音對環境可能影響	使用低噪音機械設備施工(挖土機)	
	減輕-工區降雨產生之地表逕流水，建議妥適規劃收集並設置簡易處理設施，經處理後放流	設置逕流水溝渠，收集工區降雨產生之地表逕流水	
	減輕-考量常壓儲槽可能因結構影響產生洩漏對環境、海洋及地下水之影響，規劃納入阻隔防護、監測及	設置未來地下水監測點	

	緊急應變處理設施設計		
	減輕-施工機具應妥適保養維護，減少機械漏油狀況污染環境	非執行期間	無
	減輕-廠區內空地可採植草磚、連鎖步道磚、碎石等透水鋪面	工區內已用碎石透水鋪面	
	補償-港區防風林帶及綠帶規劃適當植栽以維護港區環境，綠化樹種選取時應考量植物之抗風、抗癌害、耐旱等特性，如木麻黃、黃槿等	工程施工中，尚未進行植栽	無
	補償-空地處種植原生種濱海植物，除提供動物棲息利用外也可有防風、防砂的功用	工程施工中，尚未進行植栽	無

2.7 生態關注區域圖

本計畫工區為抽取海砂填海造陸而成，並非天然形成之棲地類型，鄰近海岸為許多水鳥及候鳥可能利用之區域，本計畫於 110 年 6 月 29 日於工區附近發現燕鴿，屬三級保育類，本區依照關注區域圖繪製原則應列為中度敏感區域，其餘地區為人為干擾區域(圖 2.7-1)。


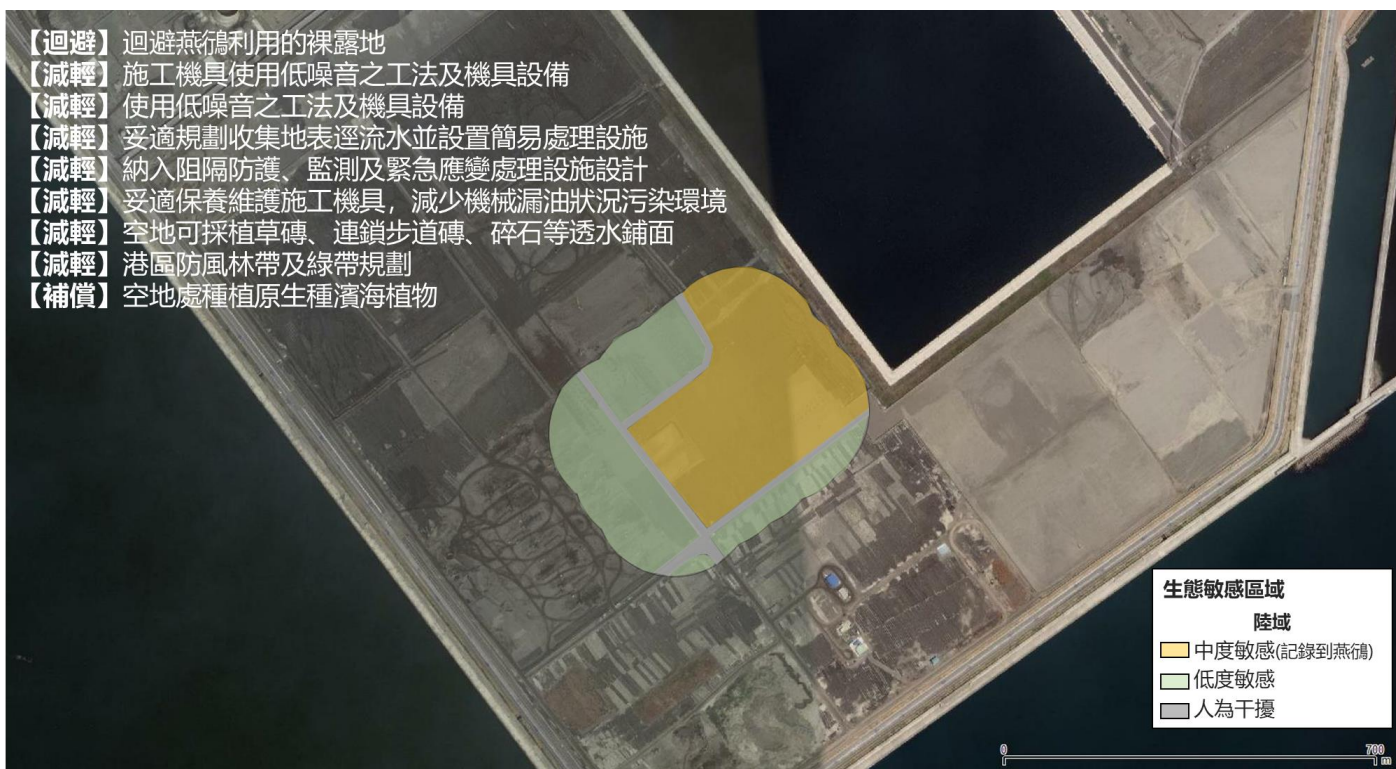


圖 2.7-1 關注區域圖

成果分析及探討 3

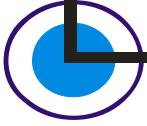

第三章 成果分析

本章節將針對本次所調查之成果與歷季調查紀錄作一比較分析與檢討，各類綜合調查結果及趨勢圖逐一分述如下：

一、陸域植物

歷次陸域植物調查結果如表 3-1 與圖 3-1 所示，調查名錄如附件二所示。110 年第一次生態調查陸域植物共紀錄 10 科 23 屬 23 種，比較本次及歷次之紀錄，出現植物之科數介於 8 科~10 科之間，以 110 年第一次調查出現之科數最多；種數則介於 14 種~23 種之間，以 110 年第一次調查出現種數最多。本計畫範圍為新整地完成的海埔新生地，環境為一大片平整的礫石素地，缺乏適合植物生長的土壤環境，僅有非常零星的植被分布其間，又因位處濱海，有海風吹拂，環境中鹽分較高，故目前區域中的植被較不豐富。

本次與前次(施工前)調查不盡相同，物種增加空心蓮子草、野萵菜、青葙、假千日紅、大花咸豐草、銀膠菊、長柄菊、小葉欖仁、盒果藤、大飛揚草、銀合歡、賽芻豆、美洲含羞草、苦蕒、香附子、牛筋草、鯽魚草、甜根子草等，植被以草本植為主，植被之變化主要受人為活動及季節變化影響，本案目前對物種之影響甚微。

表 3-1 陸域植物歷次調查比較

時間		類別	植物	
			科	種
施工前	110/03/03		8	14
施工中	110年第一次(110/06/29)		10	23

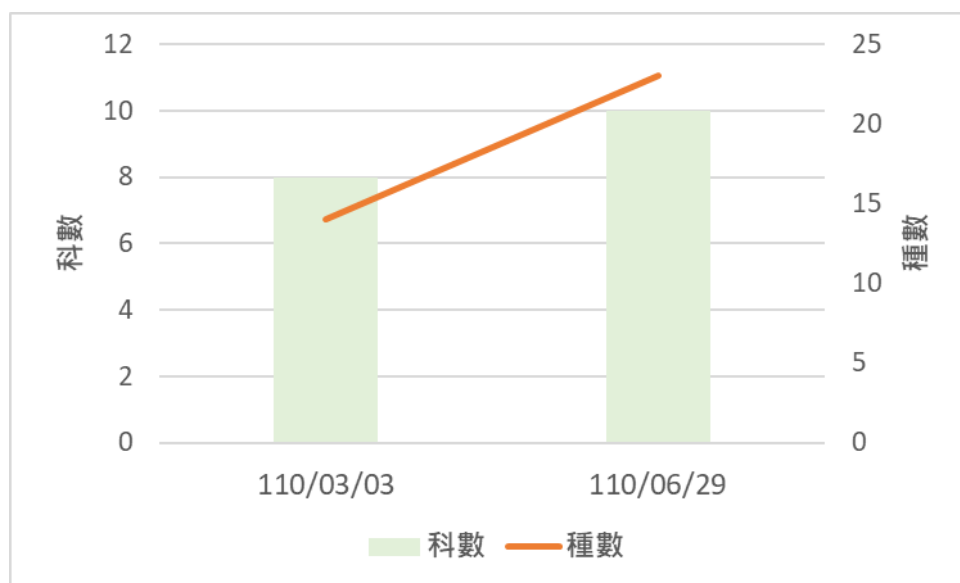


圖 3-1 陸域植物歷次調查比較圖

二、陸域動物生態

(一) 哺乳類

歷次調查皆未發現任何哺乳類。

(二) 鳥類

歷次鳥類調查結果如表 3-2 及圖 3-2 所示，調查名錄如附件二。歷次調查皆無鳥類紀錄，本次調查到的物種包含東方環頸鴿、小雲雀、洋燕、灰頭鷓鴣、褐頭鷓鴣麻雀及斑文鳥。

表 3-2 鳥類歷次調查比較

時間	類別	鳥類		
		科	種	數量
施工前	110/03/03	0	0	0
施工中	110年第一次(110/06/29)	9	10	113

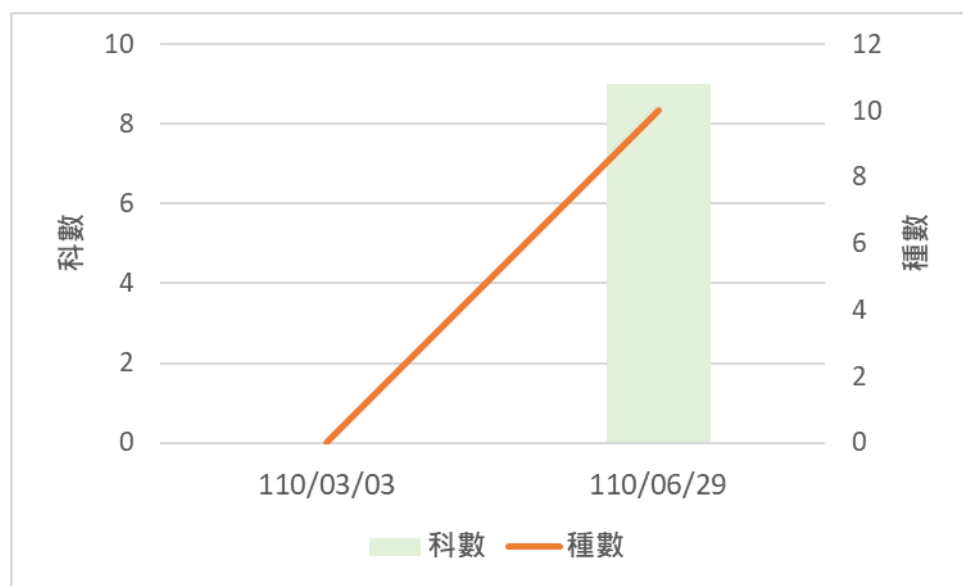


圖 3-2 鳥類歷次調查比較圖

(三)兩棲類

歷次兩棲類調查結果如表 3-3 及圖 3-3 所示，調查名錄如附件二。歷次調查皆無兩棲類紀錄，本次僅調查到澤蛙的變態小蛙。

表 3-3 兩棲類歷次調查比較

時間	類別	兩棲類		
		科	種	數量
施工前	110/03/03	0	0	0
施工中	110年第一次(110/06/29)	1	1	2

(四)爬蟲類

歷次爬蟲類調查結果如表 3-4 及圖 3-4 所示，調查名錄如附件二。歷次調查皆無爬蟲類紀錄，本次僅調查到疣尾蝎虎。

表 3-4 爬蟲類歷次調查比較

時間	類別	爬蟲類		
		科	種	數量
施工前	110/03/03	0	0	0
施工中	110年第一次(110/06/29)	1	1	3

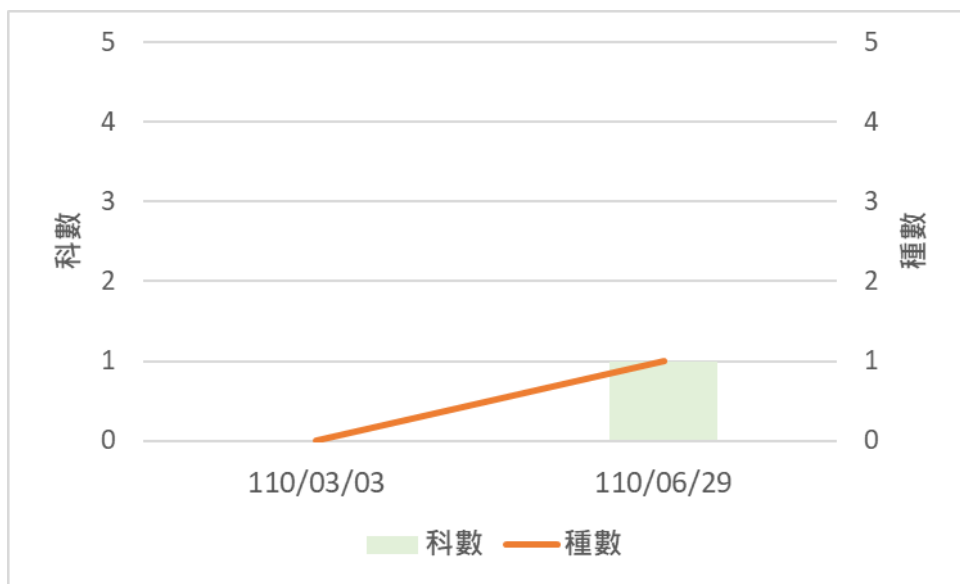


圖 3-3 兩棲類歷次調查比較圖

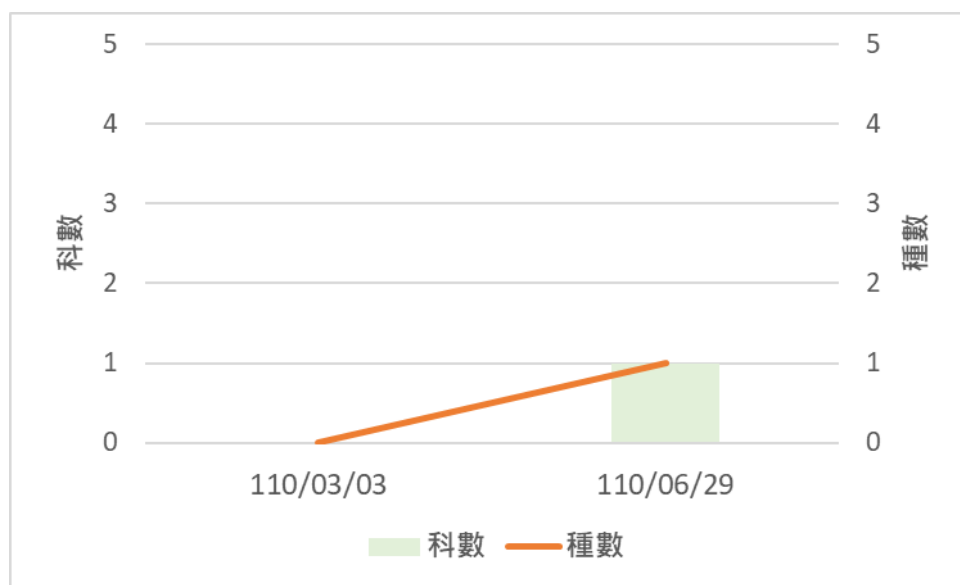


圖 3-4 爬蟲類歷次調查比較圖

(五) 蝴蝶類

歷次蝴蝶類調查結果如表 3-5 及圖 3-5 所示，調查名錄如附件二。比較本次及歷次調查生態調查記錄，蝴蝶類科數介於 2~3 科之間，種數介於 2~4 種之間，以本次調查科數最多；本次與前次(施工前)調查相較，物種增加遷粉蝶、萵藍灰蝶、折列藍灰蝶及豆環蛺蝶。

表 3-5 蝴蝶類歷次調查比較

時間 \ 類別		蝴蝶類		
		科	種	數量
施工前	110/03/03	0	0	0
施工中	110年第一次(110/06/29)	3	4	32

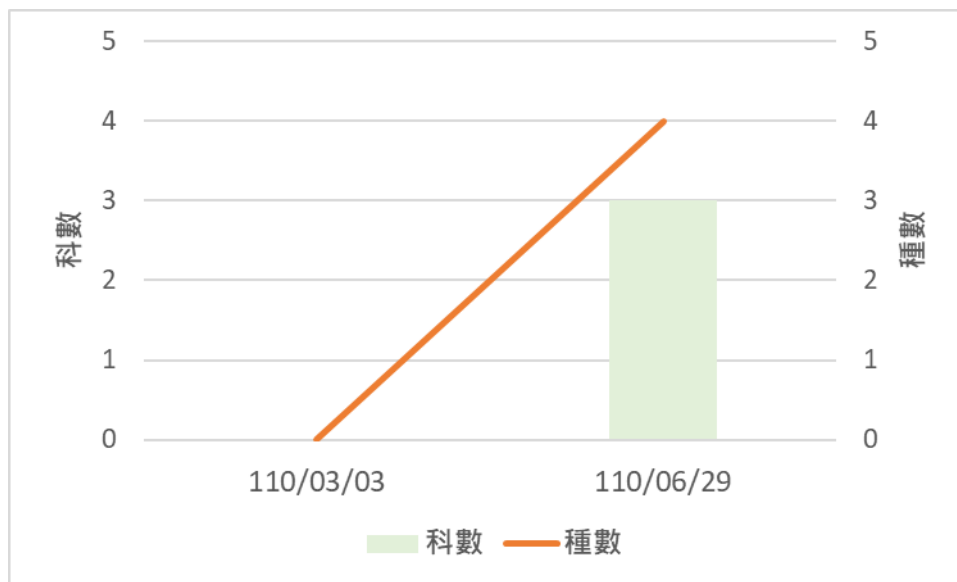


圖 3-5 蝴蝶類歷次調查比較圖

(六) 蜻蛉類

歷次蜻蛉類調查結果如表 3-6 及圖 3-6 所示，調查名錄如附件二。歷次調查皆無蜻蛉類紀錄，本次僅調查到薄翅蜻蜓。

表 3-6 蜻蛉類歷次調查比較

時間 \ 類別		蜻蛉類		
		科	種	數量
施工前	109/12/28	0	0	0
施工中	110年第一次(110/06/29)	1	1	25



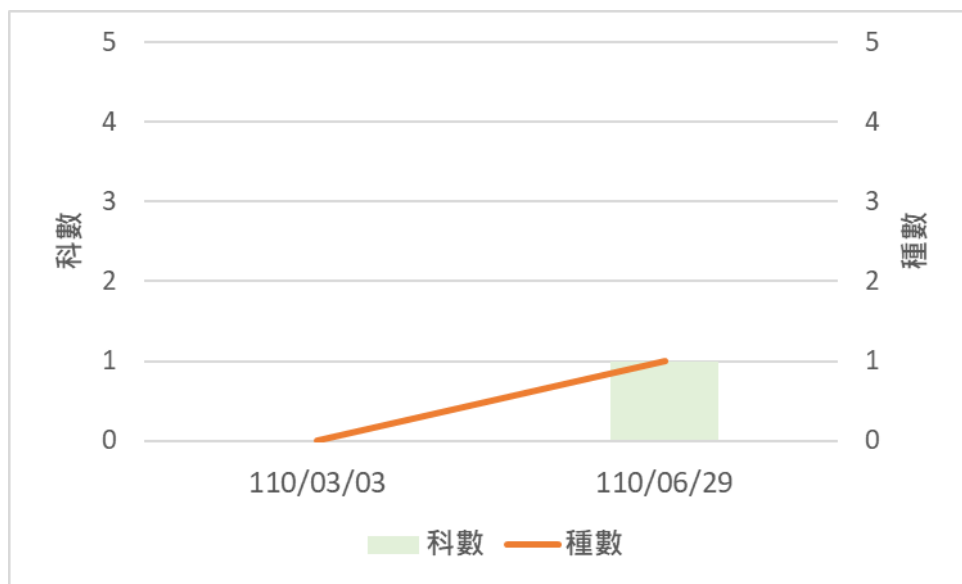


圖 3-6 蜻蛉類歷次調查比較圖

工作執行進度 4

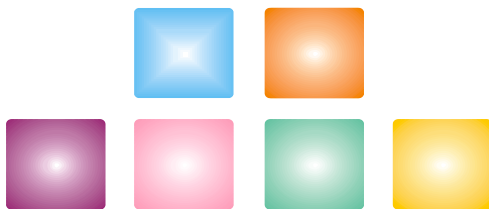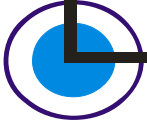

第四章 工作執行進度

本計畫工程決標日為 110 年 1 月 12 日，規劃設計期間約為 110 年 2 月 22 日至 111 年 2 月 3 日，工程預計施工起始時間為 110 年 2 月 22 日，工程完工日訂於 113 年 6 月 13 日，根據工程起訖期程，擬定本計畫工作預定進度，整體計畫預定進度如表 4.1-1 所示，各階段辦理重點分述如下：

一、每半年一次調查或現勘工作

本計畫已 110 年 3 月 3 日及 110 年 6 月 29 日完成現勘或生態調查，後續預計於 110 年 12 月、111 年 6 月、111 年 12 月、112 年 6 月、112 年 12 月、113 年 6 月及 113 年 9 月完成現勘或調查作業，並於勘查後提出當次調查成果摘述。

二、資訊公開及教育訓練推廣

本計畫已於 110 年 3 月 3 日辦理施工前教育訓練，詳設計階段成果報告書，後續預計於 112 年第 1 季辦理施工中教育訓練。

三、說明會

本計畫已於 110 年 8 月 31 日辦理說明會，詳生態檢核設計階段成果報告書，後續預計於 110 年第 4 季辦理民眾說明會。

四、工作計畫書

本計畫已於 110 年 5 月 14 日完成詳生態檢核執行計畫，供貴公司審查。

五、設計階段成果報告書

本計畫已於 110 年 3 月 28 日完成詳生態檢核設計階段成果報告書，供貴公司審核。

六、施工階段成果報告書

本計畫預計於 113 年 6 月辦理施工期間最後一次生態調查，113 年 8 月提出施工階段成果報告書，供貴公司審核。


七、完工階段成果報告書

本計畫預計於完工(暫定 113 年 6 月)後進場生態調查，113 年 10 月提出完工階段成果報告書，供貴公司審核。

表 4-1 工作預定進度表

工作項目	工作內容	時程	民國110年				民國111年				民國112年				民國113年			
			第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
工作階段			110/02/22 規劃設計階段 111/02/03				110/02/22 施工階段 113/06/13								維護管理階段			
計畫核定階段	1.背景資料、工程相關資料蒐集		[Bar]															
	2.確認工區範圍		[Bar]															
規劃設計階段	1.進行現場勘查或辦理生態調查	110/03/03	[Bar]															
	2.確認周邊生態議題及保全對象		[Bar]															
	3.研提生態保育對策		[Bar]															
	4.提出異常狀況處理原則		[Bar]															
	5.提出生態保育措施自主檢查表		[Bar]															
	6.填具階段生態檢核自評表		[Bar]															
施工階段	1.進行現場勘查或辦理生態調查			110/06/29		110/12		111/06		111/12		112/06		112/12		113/06		
	2.確認生態保育措施及工程方案		[Bar]															
	3.填具階段生態檢核自評表		[Bar]															
維護管理階段	1.進行現場勘查或辦理生態調查																	113/09
	2.檢視生態環境復原情形及執行成效																	[Bar]
	3.填具階段生態檢核自評表																	[Bar]
會議辦理	1.教育訓練/資訊推廣		[Bar]															
	2.說明會				110/08/31													
階段報告	1.工作計畫書		[Bar]															
	2.設計階段成果報告書		[Bar]															
	3.施工階段成果報告書		[Bar]															113/08
	4.完工階段成果報告書		[Bar]															113/10

備註：實際進度依工程現況進行調整

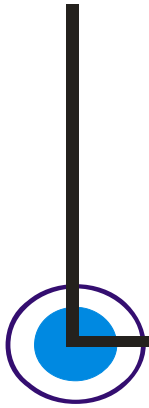

附件一

公共工程生態檢核自評表



附件一 本計畫現階段公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫/大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程		
	設計單位	中鼎工程股份有限公司	監造廠商	台灣中油股份有限公司興建工程處
	主辦機關	台灣中油股份有限公司	營造廠商	中鼎工程股份有限公司 俊鼎機械廠(股)公司
	基地位置	地點：高雄市小港區 TWD97 座標 X：179348,Y：2491691	工程預算/經費 (千元)	4,930,890
	工程目的	本工程 41 座儲槽完成後，可透過鄰近三區之 4 座碼頭：S8(320m)及 S9~11(245m/each)進行油品輸入輸出貿易買賣。		
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 建築、 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>工業區</u>		
	工程概要	工作範圍含 41 座常壓油槽(3 座 5000 公秉、8 座 3000 公秉、8 座 2400 公秉、12 座 1500 公秉、10 座 1200 公秉)、土木、轉機、儀電、管線、消防等工程之細部設計、採購及供料、建造及安裝、試車前準備工作及試車協助，各項設置及操作許可(證照)、採購、供料、建造、安裝、檢驗及申辦各式證照等工作。		
預期效益	提供本公司前鎮儲運所儲運設施之搬遷使用，解決舊港區石化油品儲運業者搬遷安置需求，亦可做為本公司未來石化運籌中心之重要基地，擴建石化運籌中心成為進出口基地，對台灣地區石化產業上、中、下游之間的供需缺口，能提供進/出口來補足的管道，延續產業命脈，建設最新現代化貨櫃中心吸引航商進駐及大型貨櫃船停靠，以確立亞太地區貨櫃運輸樞紐港地位，並能幫助本公司由一個國內石化原料生產供應者的角色，轉型成為亞洲區域石化原料與產品之供需調節、物流集散與貿易流通的市場領導者。			
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項	
工程計畫核定階段	提報核定期間：106 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日			
	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ■是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區、 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。)	
		關注物種及重要棲地	1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ■是 <u>燕鴿</u> <input type="checkbox"/> 否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
三、	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環		

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議


	生態保育原則		境衝擊較小的工程計畫方案？ ■是 □否
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ ■是 □否
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ ■是 □否
	四、民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ □是 ■否
五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ □是 ■否	
規 劃 階 段	規劃期間：110 年 02 月 22 日至 111 年 02 月 03 日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否
	二、基本資料蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ■是 □否 2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？ ■是 □否
	三、生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ■是 □否
	四、民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ ■是：110/8/31 鳥會 □否
	五、資訊公開	規劃資訊公開	是否主動將規劃內容之資訊公開？ ■是： https://www.cpc.com.tw/cl.aspx?n=3061 □否
設 計 階 段	設計期間：110 年 02 月 22 日至 111 年 02 月 03 日		
	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ■是 □否
	二、設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否
	三、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ■是： https://www.cpc.com.tw/cl.aspx?n=3061 □否
階 段	施工期間：110 年 02 月 22 日至 113 年 06 月 13 日		
	一、	生態背景及工程	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊？

	專業參與	專業團隊	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、 生態保育 措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		生態保育品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達節點。
	三、 民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達公告節點。
	四、 資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，未達公告節點。
維護管理階段	一、 生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、 資訊公開	監測、評估資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



附件二

生態調查名錄

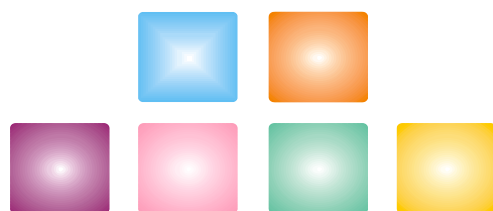

附件二、生態調查動植物名錄

植物名錄

門	科別	中名	學名	特/稀有	來源	型態	110/03/03	110/06/29
雙子葉植物	莧科	毛蓮子草	<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) G. Nicholson		歸化	草本	●	●
雙子葉植物	莧科	空心蓮子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb		原生	草本		●
雙子葉植物	莧科	野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.		歸化	草本		●
雙子葉植物	莧科	青莧	<i>Amaranthus patulus</i> Bertol		歸化	草本		
雙子葉植物	莧科	青葙	<i>Celosia argentea</i> L.		歸化	草本		●
雙子葉植物	莧科	假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.		歸化	草本		●
雙子葉植物	菊科	大花咸豐草	<i>Bidens alba</i> var. <i>radiata</i> (Sch. Bip.) R.E. Ballard ex Melchert		歸化	草本		●
雙子葉植物	菊科	銀膠菊	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.		歸化	草本		●
雙子葉植物	菊科	長柄菊	<i>Tridax procumbens</i> L.		歸化	草本		●
雙子葉植物	白花菜科	向天黃	<i>Arivela viscosa</i> (L.) Raf.		歸化	草本	●	
雙子葉植物	使君子科	小葉欖仁	<i>Terminalia mantaly</i> H. Perrier		栽培	喬木		●
雙子葉植物	旋花科	野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker Gawl.		原生	藤本		
雙子葉植物	旋花科	菜欒藤	<i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hallier f.		歸化	藤本		
雙子葉植物	旋花科	盒果藤	<i>Operculina turpethum</i> (L.) Silva Manso		原生	藤本		●
雙子葉植物	大戟科	大飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.		歸化	草本		●
雙子葉植物	大戟科	蟲屎	<i>Melanolepis multiglandulosa</i>		原生	草本		
雙子葉植物	大戟科	匍根大戟	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth		歸化	草本	●	
雙子葉植物	天芹菜科	伏毛天芹菜	<i>Heliotropium procumbens</i>		歸化	草本		
雙子葉植物	豆科	敏感合萌	<i>Aeschynomene americana</i> L. var. <i>americana</i>		歸化	草本		

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議

門	科別	中名	學名	特/稀有	來源	型態	110/03/03	110/06/29
雙子葉植物	豆科	銀合歡	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	歸化	喬木			●
雙子葉植物	豆科	賽芻豆	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (Moc. & Sessé ex DC.) Urb.	歸化	藤本			●
雙子葉植物	豆科	美洲含羞草	<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	歸化	草本			●
雙子葉植物	豆科	田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir.	歸化	草本		●	●
雙子葉植物	豆科	含羞草	<i>Mimosa pudica</i>	歸化	草本			
雙子葉植物	豆科	山珠豆	<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	歸化	藤本			
雙子葉植物	豆科	煉莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. var. <i>vaginalis</i>	原生	草本		●	
雙子葉植物	豆科	寬翼豆	<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	歸化	草本		●	
雙子葉植物	西番蓮科	毛西番蓮	<i>Passiflora foetida</i> var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	歸化	藤本		●	●
雙子葉植物	茄科	苦蕒	<i>Physalis angulata</i> L.	歸化	草本			●
雙子葉植物	茄科	光果龍葵	<i>Solanum americanum</i> Mill.	歸化	草本		●	
雙子葉植物	錦葵科	草梧桐	<i>Waltheria americana</i> L.	歸化	草本			
雙子葉植物	錦葵科	山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S.Y. Hu	特有	喬木			
雙子葉植物	錦葵科	旋葵	<i>Malachra capitata</i> (L.) L.	歸化	草本			
雙子葉植物	葉下珠科	疣果葉下珠	<i>Phyllanthus hookeri</i> Mell. Arg.	原生	草本			
雙子葉植物	車前科	野甘草	<i>Scoparia dulcis</i> L.	歸化	草本			
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	歸化	藤本			
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i> L.	原生	草本		●	
單子葉植物	莎草科	香附子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	原生	草本			●
單子葉植物	莎草科	竹子飄拂草	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	原生	草本			
單子葉植物	禾本科	詹森草	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	歸化	草本		●	
單子葉植物	禾本科	狗尾草	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	原生	草本		●	
單子葉植物	禾本科	蘆葦	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	原生	草本		●	
單子葉植物	禾本科	蒺藜草	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	歸化	草本			

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議

門	科別	中名	學名	特/稀有	來源	型態	110/03/03	110/06/29
單子葉植物	禾本科	長穎星草	<i>Cynodon nlemfuensis</i> Vanderyst		歸化	草本		
單子葉植物	禾本科	孟仁草	<i>Chloris barbata</i> Sw.		歸化	草本	●	●
單子葉植物	禾本科	龍爪茅	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Beauv.		原生	草本	●	●
單子葉植物	禾本科	牛筋草	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		原生	草本		●
單子葉植物	禾本科	鯽魚草	<i>Eragrostis tenella</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.		原生	草本		●
單子葉植物	禾本科	甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i> L.		原生	草本		●
單子葉植物	禾本科	千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees		原生	草本		
單子葉植物	禾本科	紅毛草	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka		歸化	草本		
單子葉植物	禾本科	芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson		原生	草本		
單子葉植物	禾本科	四生臂形草	<i>Brachiaria subquadrifera</i> (Trin.) Hitchc.		原生	草本		
種類數							14	23

註：「#」表在區域內屬人為栽培。

鳥類名錄

中文名	學名	生態同功群	特有性/保育	臺灣紅皮書	國際紅皮書	110/03/03	110/06/29
鴿科	Charadriidae						
東方環頸鴿	<i>Charadrius alexandrinus</i>	SM					37
小環頸鴿	<i>Charadrius dubius</i>						
燕鴿科	Glareolidae						
燕鴿	<i>Glareola maldivarum</i>	TG	III				29
鴉科	Corvidae						
喜鵲	<i>Pica pica</i>	T	外				3

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議

中文名	學名	生態同功群	特有性/保育	臺灣紅皮書	國際紅皮書	110/03/03	110/06/29
百靈科	Alaudidae						
小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	TG					2
燕科	Hirundinidae						
洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	A					11
扇尾鶯科	Cisticolidae						
灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	TG					3
褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	TG	特亞				1
鶺鴒科	Motacillidae						
白鶺鴒	<i>Motacilla alba</i>	SMTG					1
東方黃鶺鴒	<i>Motacilla tschutschensis</i>	SMTG					
麻雀科	Passeridae	TG					
麻雀	<i>Passer montanus</i>	TG					15
梅花雀科	Estrildidae						
斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	TG					11
						種類數	- 10
						總隻次	- 113

註 1：物種名錄係根據台灣物種名錄網路電子版(version 2009 <http://taibnet.sinica.edu.tw>)。

註 2：臺灣遷移屬性：「留」表留鳥，「夏」表夏候鳥，「冬」表冬候鳥，「過」表過境鳥；「普」表普遍，「不普」表不普遍，「稀」表稀有，如綠繡眼標示留、普/冬、稀即為兼具普遍留鳥及稀有冬候鳥屬性。

註 3：生態功能群依所利用棲地區分 A：空域鳥類；OW：開闊水域鳥類；SM：泥灘涉禽；SMTG：水岸陸禽；T：樹棲陸禽；TG：草原陸禽；WS：水域泥岸涉禽。

註 4：特有性/保育：「II」表珍貴稀有野生動物，「特」表臺灣地區特有種，「特有」表臺灣地區特有亞種。

兩棲類名錄

中文名	學名	特有性/保育	110/03/03	110/06/29
叉舌蛙科	Dicroglossidae			
澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>			2
		種類數統計	-	1
		數量統計	-	2

爬蟲類名錄

中文名	學名	特有性/保育	110/03/03	110/06/29
壁虎科	Gekkonidae			
疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>			3
		種類數統計	-	1
		數量統計	-	3

蝶類名錄


中文名	學名	特有性/保育	110/03/03	110/06/29
粉蝶科	Pieridae			
遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>			7
黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>			
雅波灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>			

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程生態檢核服務協議


中文名	學名	特有性/保育	110/03/03	110/06/29
豆波灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>			
灰蝶科	Lycaenidae			
莧藍灰蝶	<i>Zizeeria karsandra</i>			21
折列藍灰蝶	<i>Zizina otis riukuensis</i>			3
蛺蝶科	Nymphalidae			
青眼蛺蝶	<i>Junonia orithya</i>			
豆環蛺蝶	<i>Neptis hylas lulculenta</i>			1
		科數統計	-	3
		種類數統計	-	4
		數量統計	-	32

蜻蛉類名錄

中文名	學名	特有性/保育	110/06/29
蜻蜓科	Libellulidae		
薄翅蜻蜓	<i>Pantala flavescens</i>		25
		種類數	1
		總隻次	25

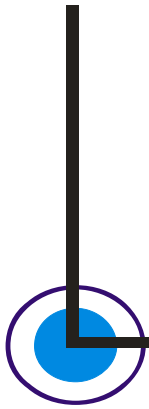

附件三 自主檢查表

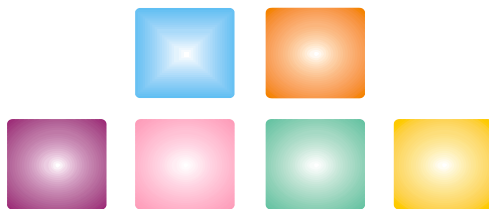

大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程

生態檢核施工階段自主檢查表

施工期程： 110 / 02 / 22 ~ 113 / 06 / 14

填寫頻率：每月填寫一次

工程進度： 7.1372 %

填表日期： 110 / 08 / 31

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
一般檢核項目	1	縮小-設置施工圍籬	✓				執行維護中
	2	減輕-物料堆置覆蓋帆布	✓				執行維護中
	3	減輕-裸露地防制	✓				執行維護中
	4	減輕-出入口清洗設備設置	✓				執行維護中
	5	減輕-規劃廢棄物堆置區並定期清運	✓				執行維護中
生態保全對象	6	迴避-迴避燕鴿利用的裸露地：燕鴿可能利用計畫範圍內的裸露地，若有記錄繁殖情形應予以標示，並禁止人員及機具出入。施工動線應妥適規劃，車輛進出動線，建議迴避燕鴿常出現利用的裸露地區域	✓				執行維護中
生態保育措施	7	減輕-施工機具使用低噪音之工法及機具設備。考量環境噪音影響，納入噪音限值，以減少設備營運時，噪音對環境可能影響	✓				執行維護中
	8	減輕-工區降雨產生之地表逕流水，建議妥適規劃收集並設置簡易處理設施，經處理後放流	✓				執行維護中
	9	減輕-考量常壓儲槽可能因結構影響產生洩漏對環境、海洋及地下水之影響，規劃納入阻隔防護、監測及緊急應變處理設施設計	✓				執行維護中
	10	減輕-施工機具應妥適保養維護，減少機械漏油狀況污染環境				✓	
	11	減輕-廠區內空地可採植草磚、連鎖步道磚、碎石等透水鋪面	✓				執行維護中
	12	補償-港區防風林帶及綠帶規劃適當植栽以維護港區環境，綠化樹種選取時應考量植物之抗風、抗癌害、耐旱等特性，如木麻黃、黃槿等				✓	
	13	補償-空地處種植原生種濱海植物，除提供動物棲息利用外也可有防風、防砂的功用				✓	

施工廠
單位職



姓名(簽章):



監造單位
單位職稱



姓名(簽章):



生態檢核施工階段照片及說明

<p>1.縮小-設置施工圍籬</p>	<p>2.減輕-物料堆置覆蓋帆布</p>
<p>【施工階段】</p> 	<p>【施工階段】</p> 
<p>日期：110.08.31 說明：工地設置圍籬</p>	<p>日期：110.08.27 說明：物料堆置以帆布覆蓋</p>
<p>3.減輕-裸露地防制</p>	<p>4.減輕-出入口清洗設備設置</p>
<p>【施工階段】</p> 	<p>【施工階段】</p> 
<p>日期：110.08.31 說明：裸露地以碎石鋪設防止揚塵</p>	<p>日期：110.08.31 說明：出入口設置洗台</p>
<p>5.減輕-規劃廢棄物堆置區並定期清運</p>	
<p>【施工階段】</p> <p>非執行期間</p>	
<p>日期： 說明：</p>	

6.迴避-迴避燕鴿利用的裸露地：燕鴿可能利用計畫範圍內的裸露地，若有記錄繁殖情形應予以標示，並禁止人員及機具出入。

【設計階段】

無

【施工階段】



2021-08-31

日期：
說明：

日期：110.08.31
說明：圈圍警示防止機具人員進入

7.減輕-施工機具使用低噪音之工法及機具設備。考量環境噪音影響，納入噪音限值，以減少設備營運時，噪音對環境可能影響

【設計階段】

無

【施工階段】



日期：
說明：

日期：110.08.31
說明：使用低噪音機械設備施工(挖土機)

8.減輕-工區降雨產生之地表逕流水，建議妥適規劃收集並設置簡易處理設施，經處理後放流

【設計階段】

無

【施工階段】



2021-08-31

日期：
說明：

日期：110.08.31
說明：設置逕流廢水溝渠，收集工區降雨產生之地表逕流水

9.減輕-考量常壓儲槽可能因結構影響產生洩漏對環境、海洋及地下水之影響，規劃納入阻隔防護、監測及緊急應變處理設施設計

【設計階段】

無

【施工階段】



日期：
說明：

日期：110.08.31
說明：設置未來地下水監測點

10.減輕-施工機具應妥適保養維護，減少機械漏油狀況污染環境

【設計階段】

無

【施工階段】

非執行期間

日期：
說明：

日期：
說明：

11.減輕-廠區內空地可採植草磚、連鎖步道磚、碎石等透水鋪面

【設計階段】

無

【施工階段】




日期：
說明：

日期：110.08.24
說明：工區內已用碎石透水鋪面


12.補償-港區防風林帶及綠帶規劃適當植栽以維護港區環境，綠化樹種選取時應考量植物之抗風、抗蟲害、耐旱等特性，如木麻黃、黃槿等

<p>【設計階段】</p> <p>無</p>	<p>【施工階段】</p> <p>工程執行中 尚未進行植栽</p>
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>
<p>13.補償-空地處種植原生種濱海植物，除提供動物棲息利用外也可有防風、防砂的功用</p>	
<p>【設計階段】</p> <p>無</p>	<p>【施工階段】</p> <p>工程執行中 尚未進行植栽</p>
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>

註：1.請依各項生態友善措施之說明及施工前照片提供施工階段照片，照片需完整呈現執行範圍及內容，儘可能由同一位置同一角度拍攝。2.表格欄位不足可自行增加

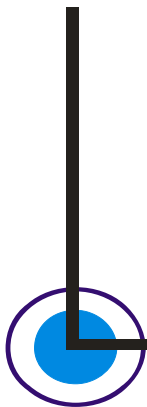

附件四 現勘紀錄表

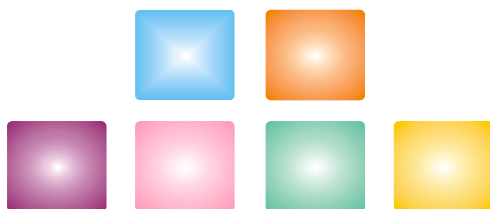

附件四 現勘紀錄表

階段: 規劃 設計 施工 維護管理

工程名稱	大林石化油品儲運中心 41 座常壓儲槽興建統包工程	設計/監造單位	中鼎工程股份有限公司/台灣中油股份有限公司興建工程處
		施工單位	中鼎工程股份有限公司 俊鼎機械廠(股)公司
主辦單位	台灣中油股份有限公司 興建工程處	現勘日期	110 年 6 月 29 日
填表單位/ 現勘人員	野生生態顧問有限公司/	現勘地點	高雄市小港區
工程內容		工程點位	
41 座常壓油槽(3 座 5000 公秉、8 座 3000 公秉、8 座 2400 公秉、12 座 1500 公秉、10 座 1200 公秉)		高雄市小港區： 座標 X：179348,Y：2491691	
現勘紀錄			
<p>計畫範圍為新整地完成的海埔新生地，目前環境為一大片平整的礫石素地，缺乏適合植物生長的土壤環境，僅有非常零星的植被分布其間，又因位處濱海，有海風吹拂，環境中鹽分較高，故目前區域中的植被非常不豐富，以能耐受濱海環境的植物為主，如銀合歡、蒺藜草、長柄菊及龍爪茅等。一般動物也需要環境中有豐富的植被提供它們躲藏、棲息或覓食，而調查範圍也因缺少植被或食物資源，目前出現在這裡的動物種類不多，僅記錄麻雀、小雲雀、東方黃鶺鴒、褐頭鷓鴣、雅波灰蝶及黃蝶等物種活動。整體而言，周邊環境均受到人為影響，屬於干擾程度較高的環境，記錄的物種也均屬一般平地常見物種。</p>			
現勘照片			
			




附件五

現場調查及物種紀錄照




附件五、現場調查及物種紀錄照



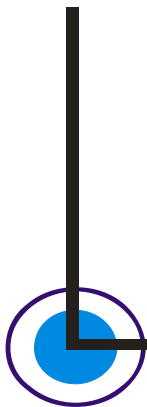

附件六

參考文獻

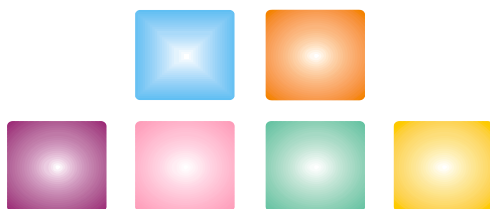

附件六 參考文獻

- 一、臺灣港務股份有限公司。2019。南星土地開發計畫—自由貿易港區第一期環境監測計畫 (108 年第 1 季) 。
- 二、臺灣港務股份有限公司。2014。南星土地開發計畫-自由貿易港區第二期環境影響說明書。
- 三、交通部高雄港務局。2004。高雄港務洲際貨櫃中心長程計畫-環境影響說明書。
- 四、經濟部水利署第七河川局。2012。高屏溪第二次河川情勢調查。
- 五、台灣生物多樣性網絡。<https://www.tbn.org.tw/>。檢索日期 2020 年 12 月 22 日。